

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調查名 深谷通信所跡地土質調查委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-1	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 37.8341"							
発注機関	横浜市政策局 基地対策課	調査期間	令和02年02月05日～令和02年02月10日	東経	139° 30' 0.1087"							
孔口標高	H= 42.26 m	角度	180° 上 90° 0° 下 0° 位	方位	北 0° 西 90° 南 180° 東 270°	地盤勾配	水平 傾斜 90° 0°	使用機種	試錐機 エンジン	ワイピーエム YBM-05 ヤンマー NFD-9		
総削孔長	36.00 m									ポンプ	東邦地下工機 BG-3	


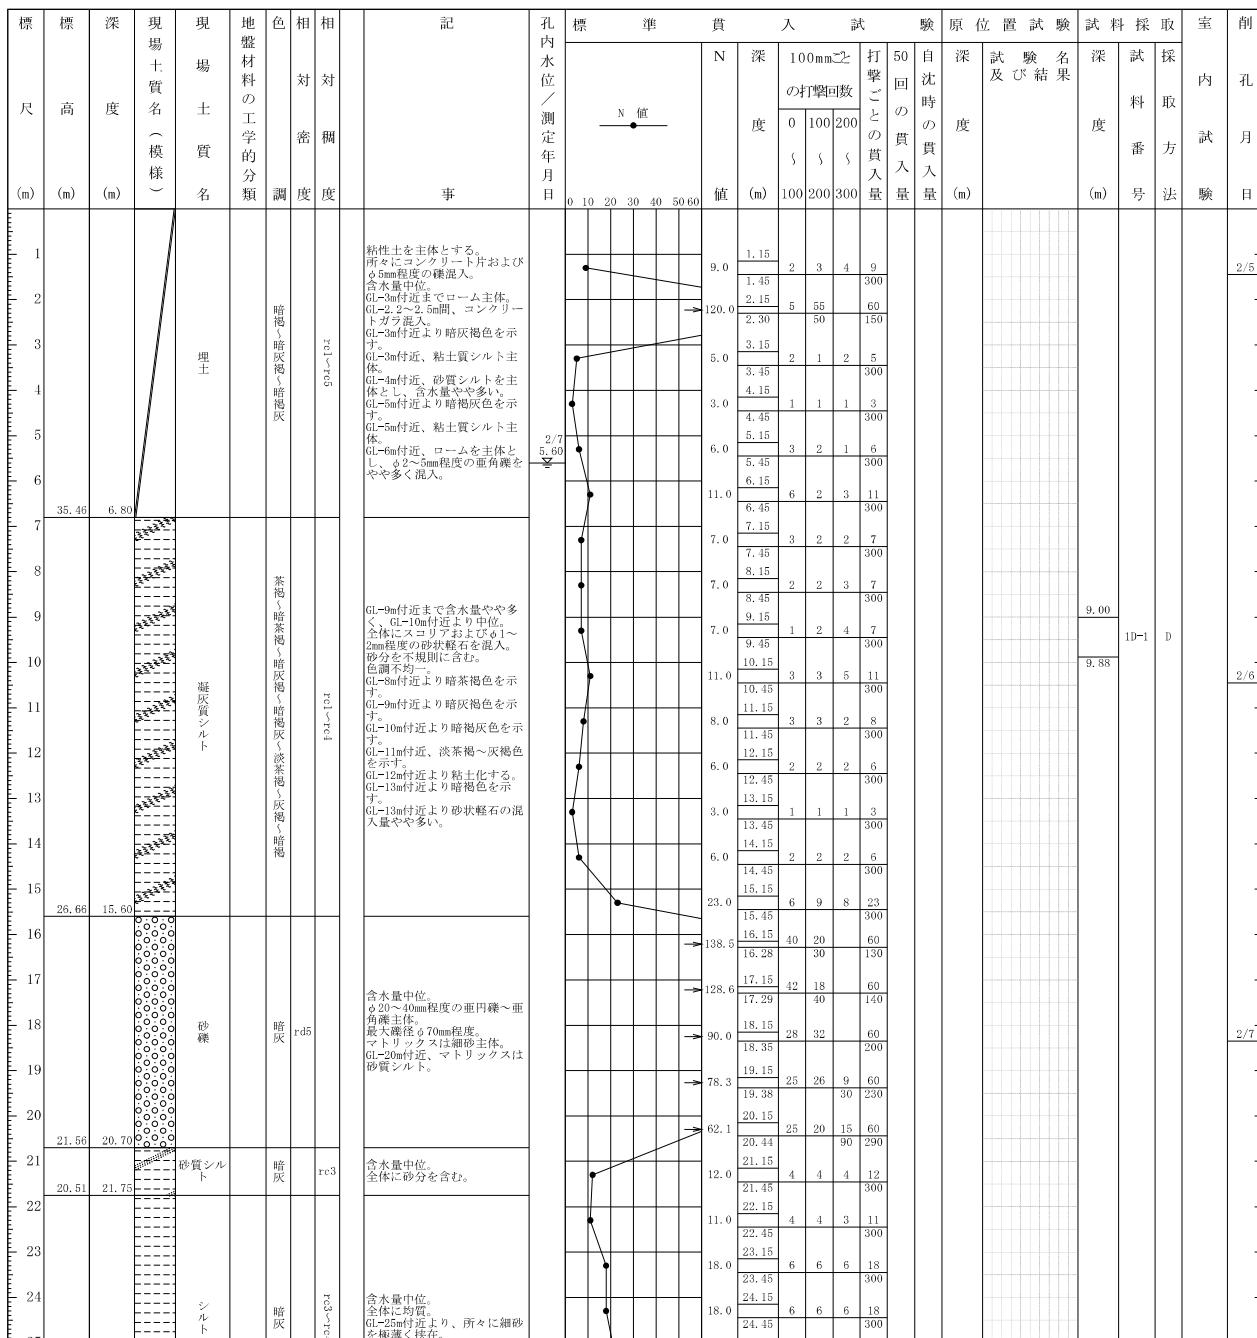


図1.4.2 (1) ボーリング調査の結果

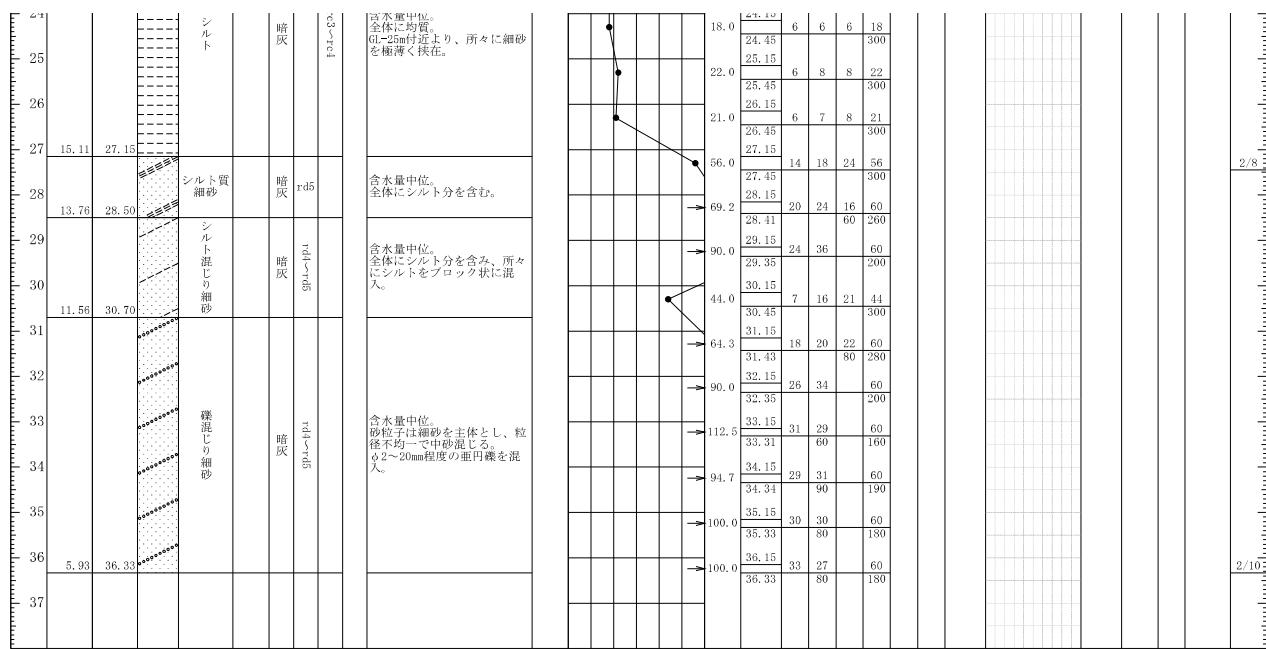

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-2	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 39.4323"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月03日～令和02年02月04日	東経	139° 29' 58.0187"
孔口標高	H= 41.21 m	角度	180° 上 90° 位 0° 方 270° 90° 東 地盤勾配 0° 水平 90° 0° 試錐機 ワイビーエム YBM-05	使用機種	エンジン ヤンマー NFD-9
総削孔長	18.00 m			ポンブ	東邦地下工機 BG-3

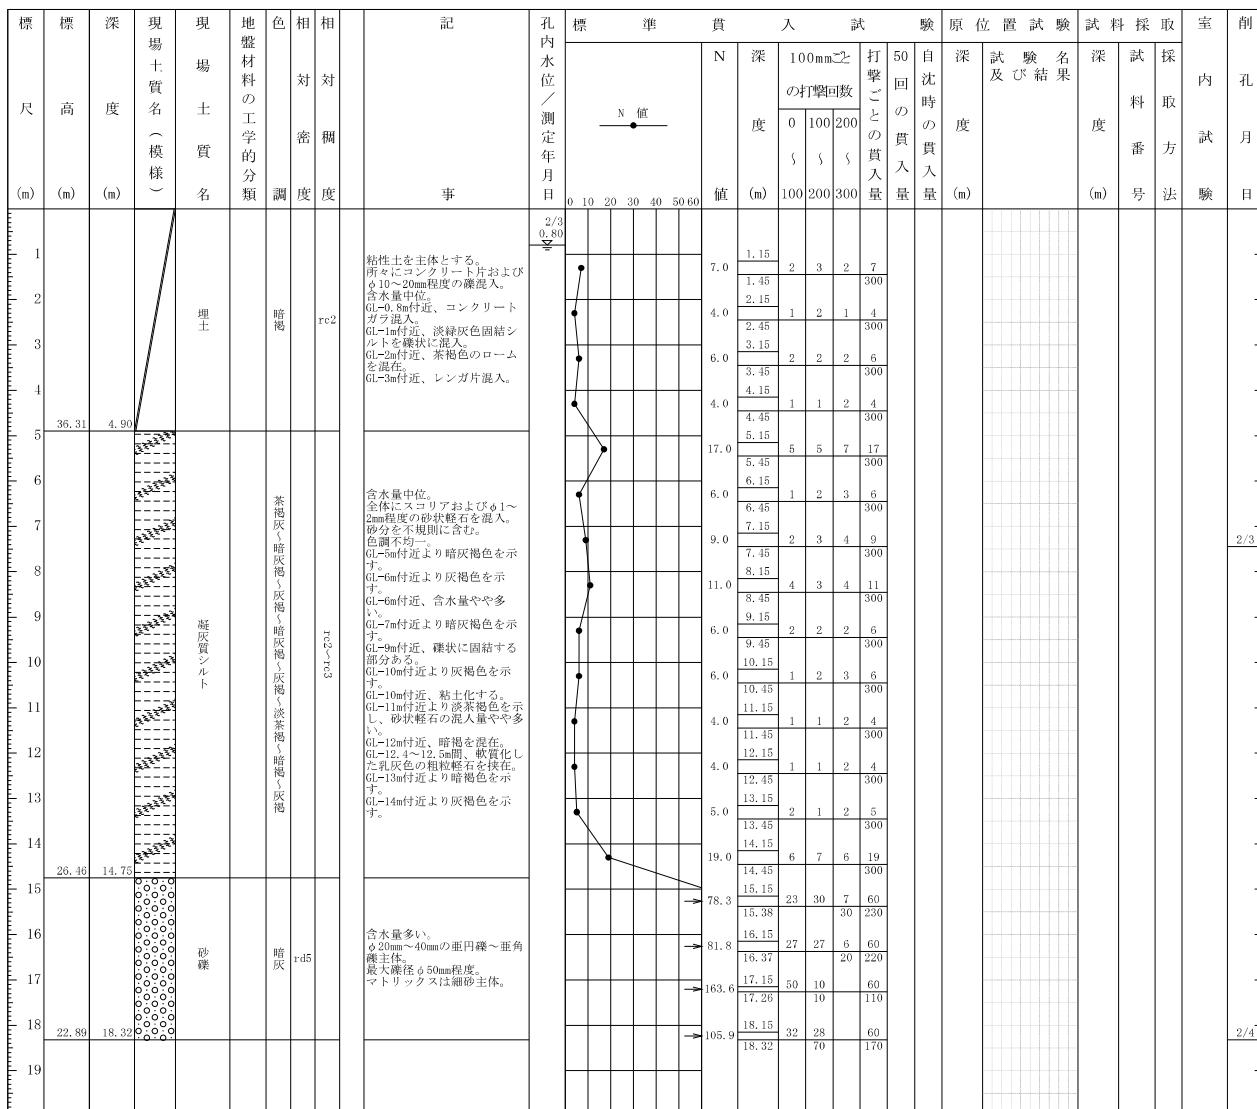


図1.4.2 (3) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

深谷通信所跡地土質調查委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-3	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 44.6239"	
発注機関	横浜市政策局 基地対策課	調査期間	令和02年02月13日～令和02年02月17日	東経	139° 29' 53.6470"	
孔口標高	H= 41.80 m	角度	180° 90° 0° 0°	方位 北 0° 西 90° 南 180° 東 270°	地盤勾配 水平 傾斜 90° 0°	試錐機 ワイピーエム YBM-05
総削孔長	33.00 m				使用機種 エンジン ヤンマー NFD-9	ポンプ 東邦地下工機 BG-3

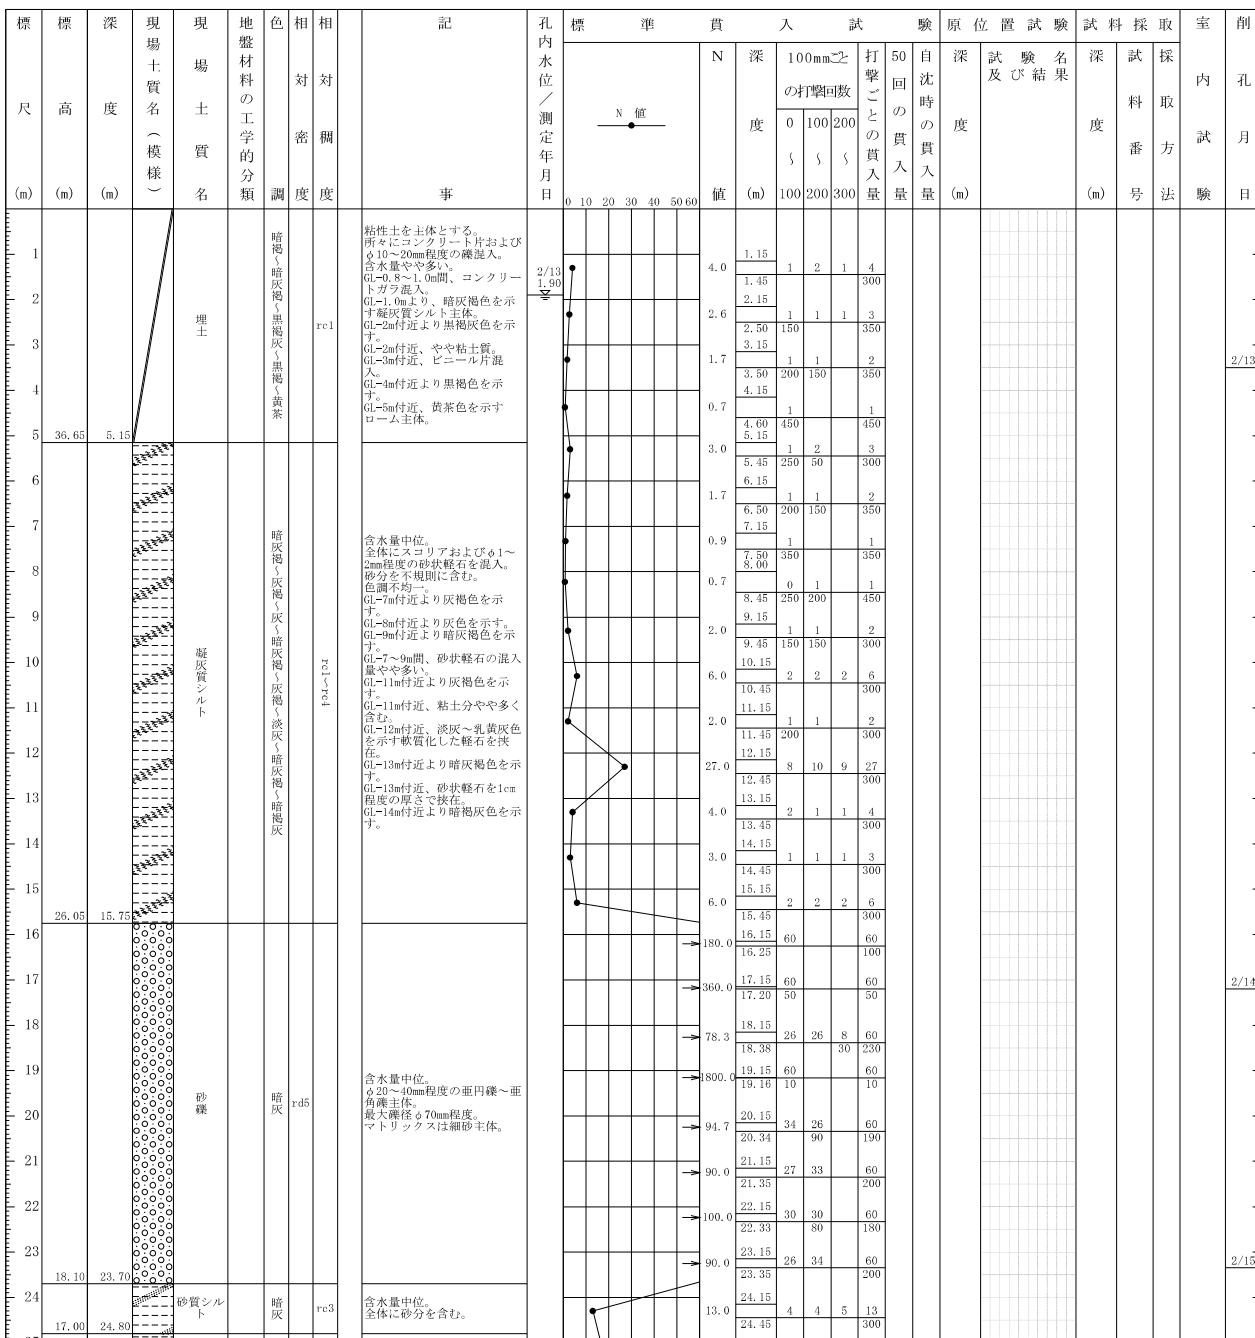


図1.4.2 (4) ボーリング調査の結果

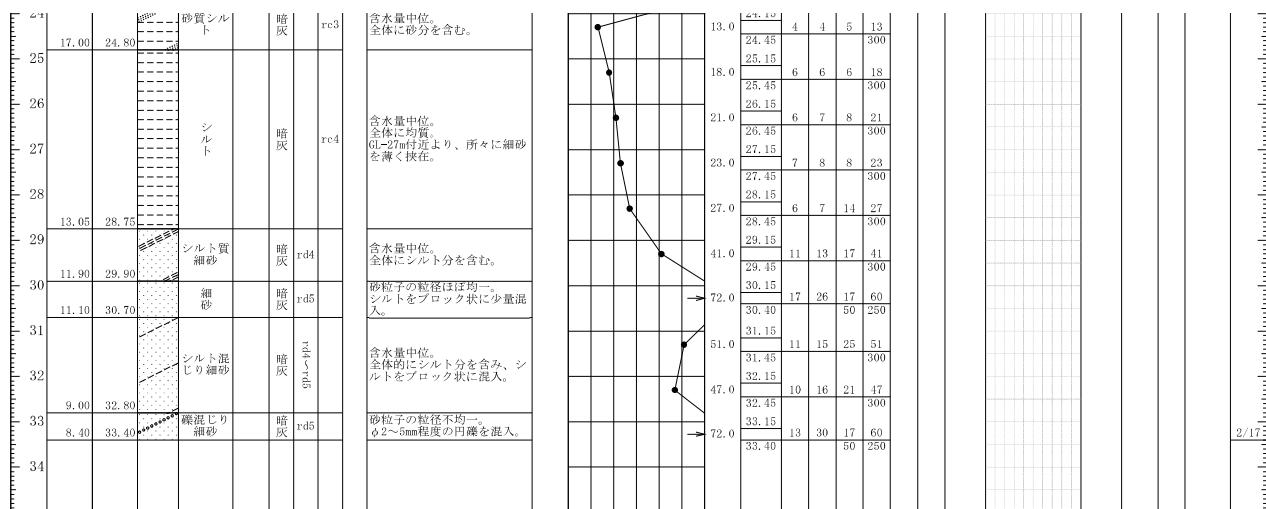


図1.4.2 (5) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-4	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 58.9933"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月07日～令和02年02月13日	東経	139° 30' 16.1652"
孔口標高	H= 42.78 m	角度	180° 上 90° 0° 下 西 270° 東 90° 南 180° 北 0° 位	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90° 0°
総削孔長	37.00 m	試錐機	扶桑工業 KR-100HB	使用機種	エンジン ヤンマー TF-90

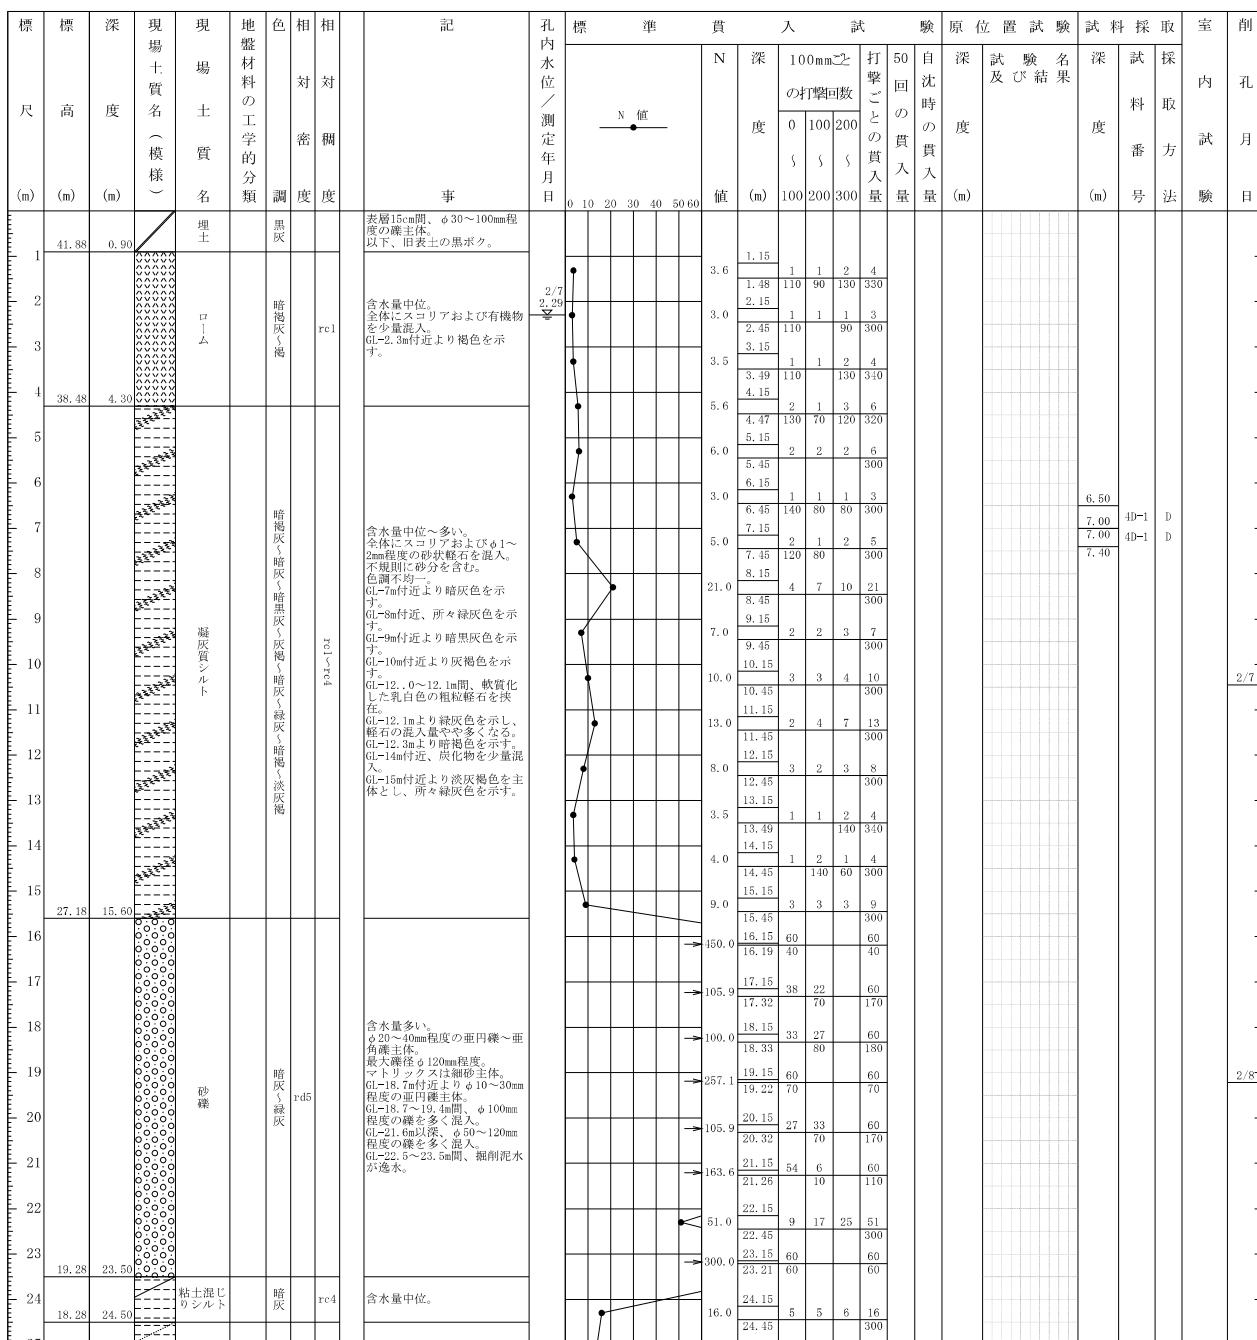


図1.4.2 (6) ボーリング調査の結果

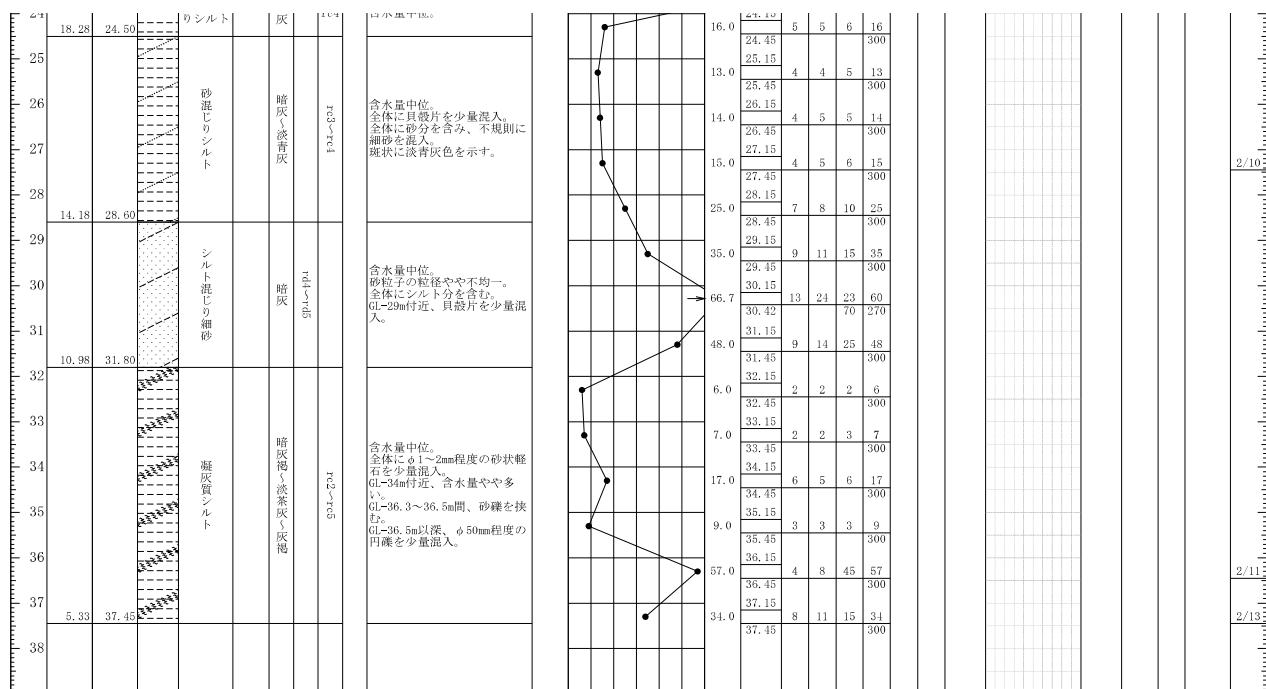


図1.4.2(7) ポーリング調査の結果

資1.4-9

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-5	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 48.7370"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月07日～令和02年02月08日	東経	139° 29' 48.4854"
孔口標高	H= 41.30 m	角度	180° 上 90° 位 0° 度	方位	北 0° 東 90° 南 180° 南
総削孔長	17.00 m	地盤勾配	水平 0°	使用機種	試錐機 東邦地下工機 D-0 エンジン ヤンマー TF-90 ポンプ 東邦地下工機 BG-4

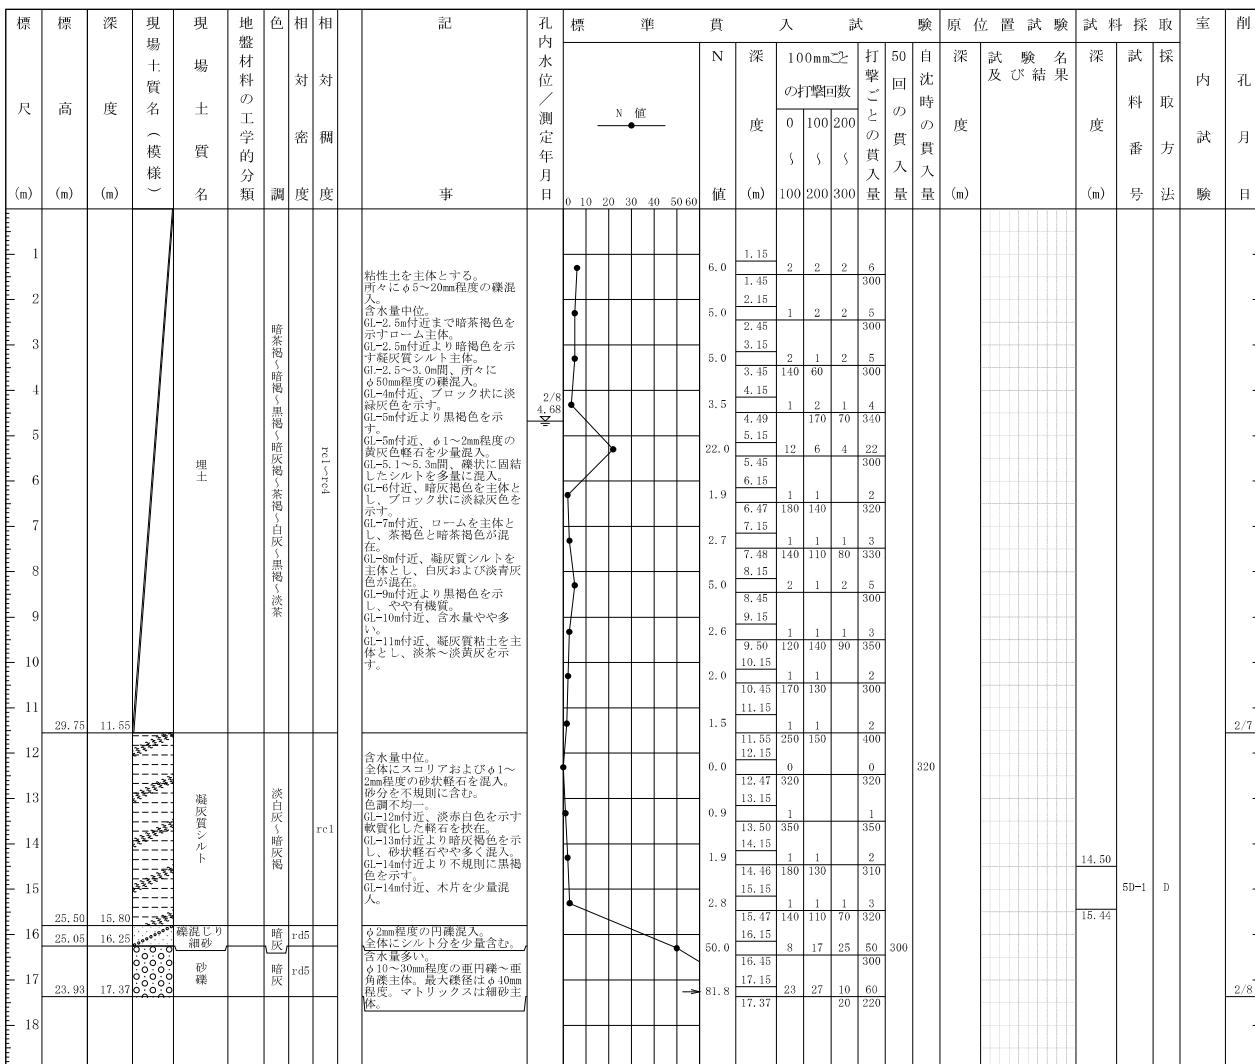


図1.4.2 (8) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

深谷通信所跡地土質調查委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-6	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 49.8972"		
発注機関	横浜市政策局 基地対策課	調査期間	令和02年02月06日～令和02年02月07日	東経	139° 29' 50.5547"		
孔口標高	H= 41.33 m	角度	180° 上 T 0° 90° 0° 位	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180° 南	地盤勾配 水平 傾斜 90° 0°	試錐機 エンジン ヤンマー NS-10	ワイピーエム YSO-1
総削孔長	17.00 m					ポンプ	扶桑工業 V-6

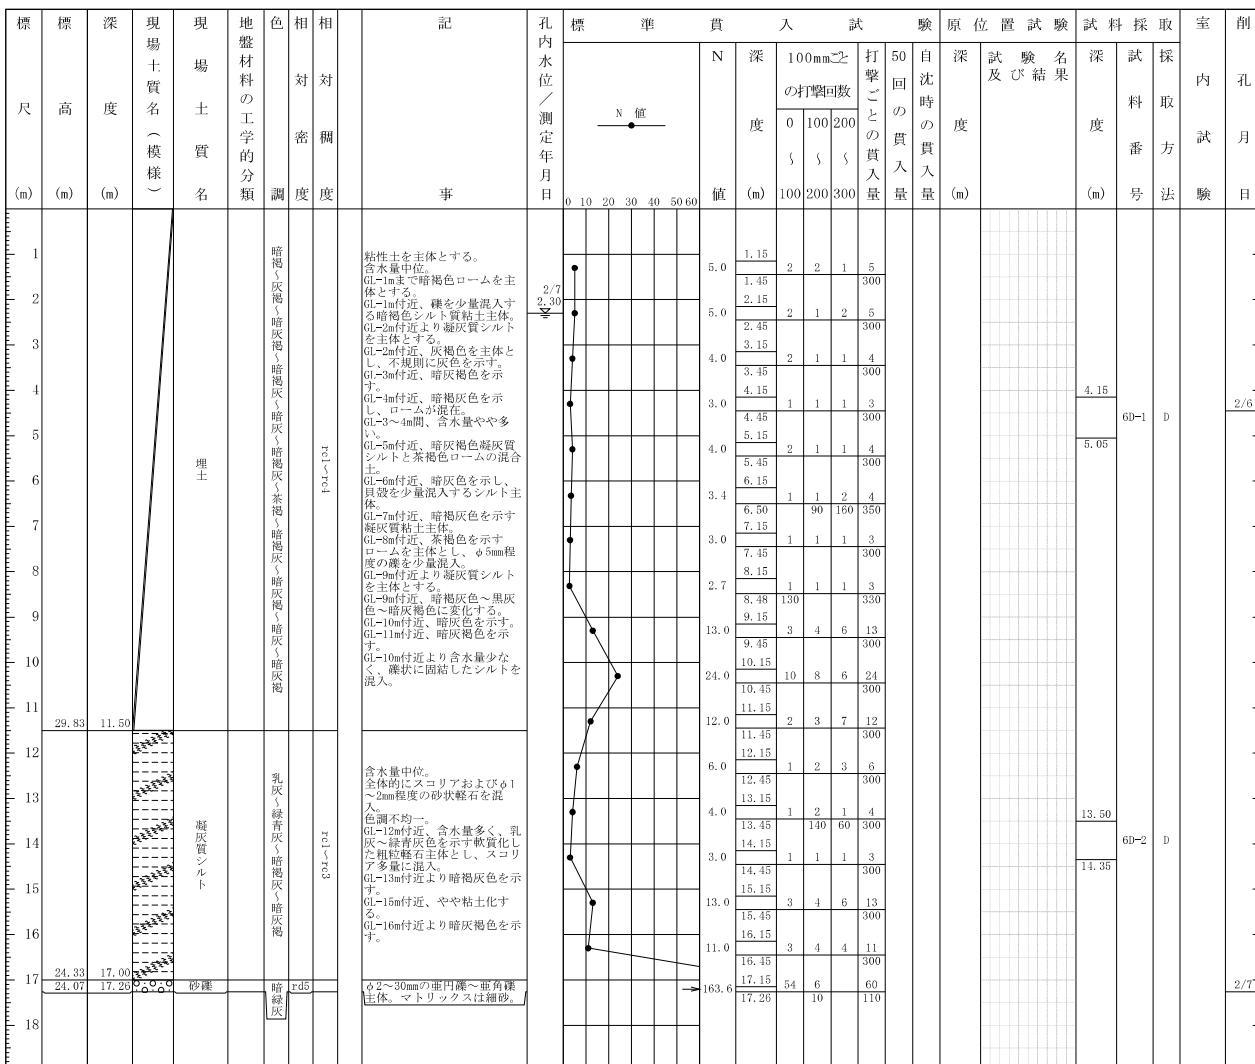


図1.4.2 (9) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-7	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 55.8353"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月20日～令和02年03月05日	東経	139° 29' 56.3447"
孔口標高	H= 41.95 m	角度	180° 上 90° 方位 0° 北 0° 東 90° 地盤勾配 0° 水平 0° 試錐機 ワイビーエム YBM-1	使用機種	エンジン ヤンマー NFD-12
総削孔長	22.00 m			ポンプ	扶桑工業 V-6

標尺	標高	深度	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色相	相対密	相対稠	記述	孔内水位/測定年月日	標準貫入試験						原位置試験	試料採取番号	室内試験方法	削孔月日	
											N値	100mm毎の打撃回数	50回の貫入量	自沈度	試験名及び結果	深度					
											0	100	200	300	100	200	300				
1				埋土		褐色(黒褐色)暗灰			含水量中位。 GL-1.8mまでロームおよび黒ボクの混合土。 GL-1.8m以深、暗灰色シルト主体。	2/22											
2	39.75	2.20								5.43											2/20
3																					2/21
4																					2/22
5																					2/23
6																					2/24
7																					2/25
8																					3/1
9																					3/2
10																					3/3
11	30.65	11.30																			3/4
12																					3/5
13																					
14																					
15																					
16	25.55	16.40																			
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22	19.64	22.31																			
23																					

図1.4.2 (10) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-8	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 24' 1.9206"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月15日～令和02年02月26日	東経	139° 29' 57.2612"
孔口標高	H= 41.49 m	角度	180° 上 90° T 0° 下 0° 位	方位	北 0° 西 270° 東 90° 南 180° 南
総削孔長	17.00 m	地盤勾配	水平 0° 斜面 90° 0°	使用機種	試錐機 扶桑工業 KR-100 エンジン ヤンマー TF-90 ポンプ 扶桑工業 V-6

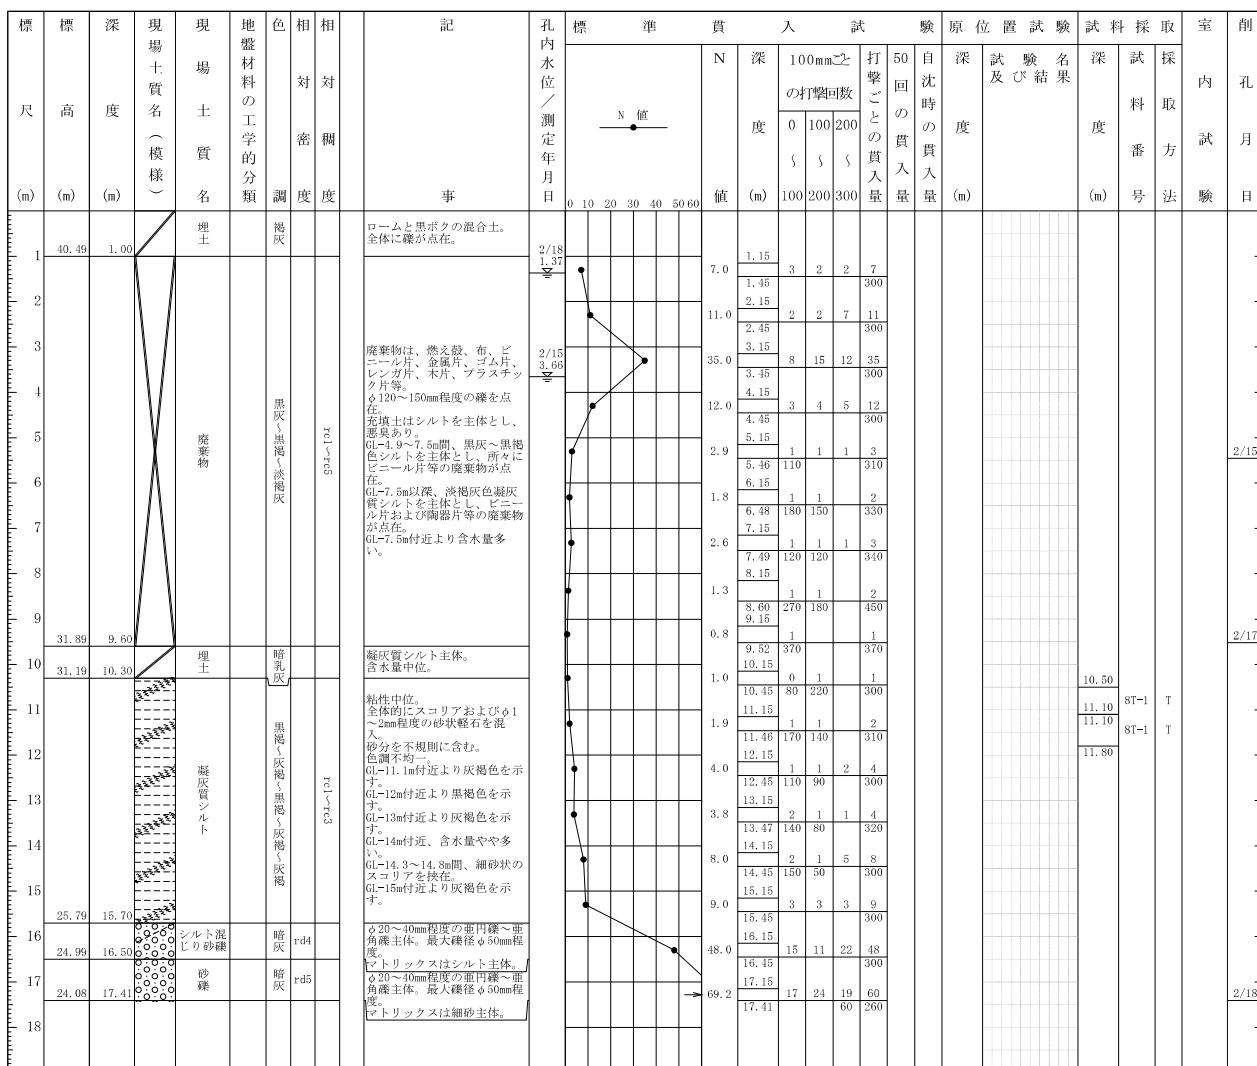


図1.4.2 (11) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-9	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 41.2868"	
発注機関	横浜市政策局 基地対策課	調査期間	令和02年02月20日～令和02年02月27日	東経	139° 39' 0.1590"	
孔口標高	H= 42.13 m	角度	180° 90° 0° 0°	方位 北 0° 西 90° 南 180° 東 270°	地盤勾配 水平 傾斜 90° 0°	試錐機 ワイピーエム YBM-05
総削孔長	16.00 m				使用機種 エンジン ヤンマー NFD-9	ポンプ 東邦地下工機 BG-3

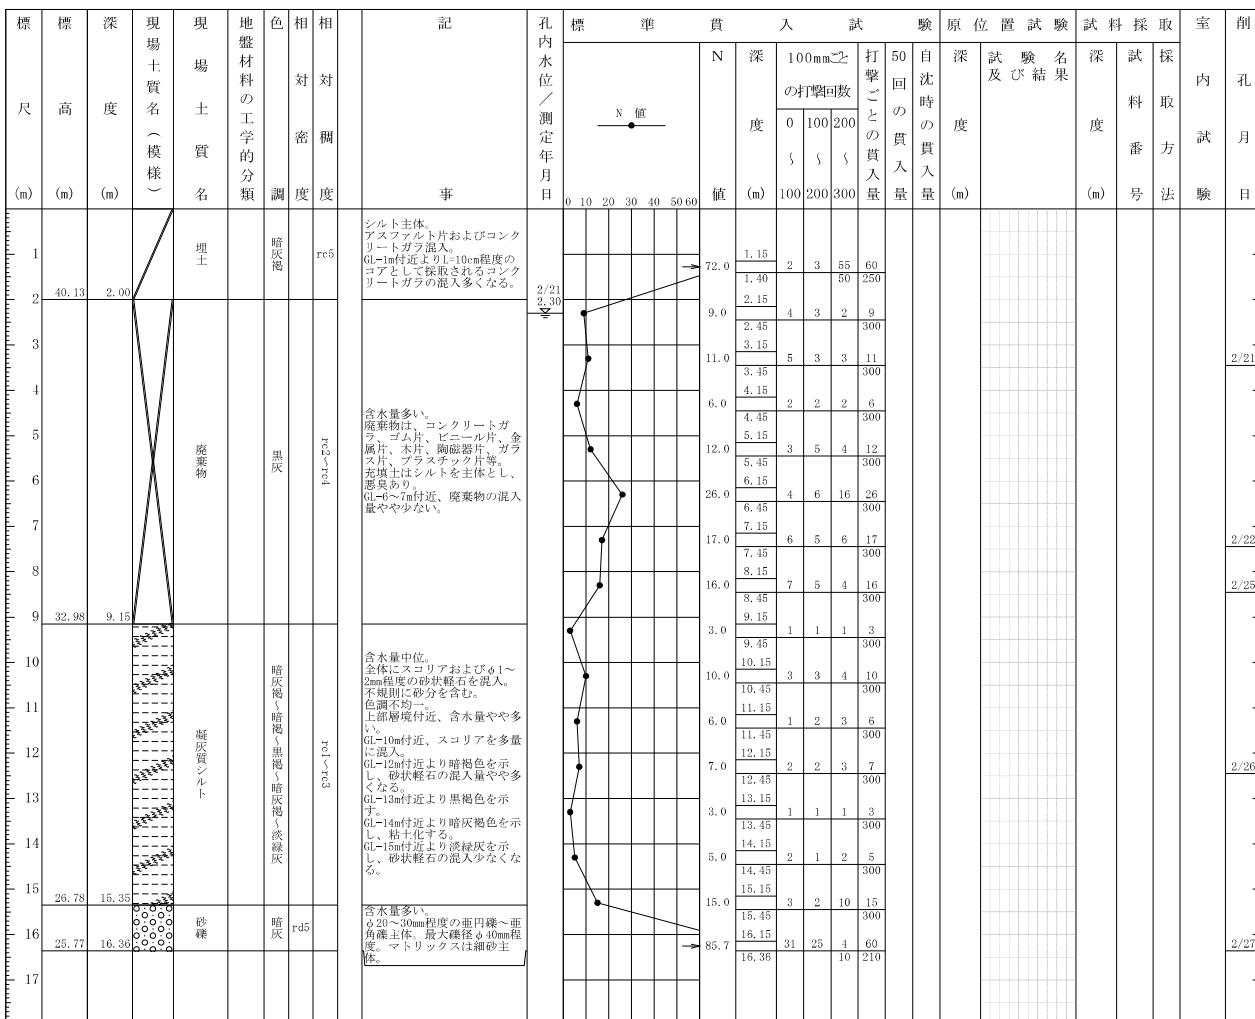


図1.4.2 (12) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-10	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 45.5236"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年03月03日～令和02年03月05日	東経	139° 30' 7.1461"
孔口標高	H= 41.75 m	角度	180° 上 90° 位 0° 下 180° 南	方位	北 0° 東 90° 西 270° 南 90°
総削孔長	17.00 m	地盤勾配	水平 0°	試錐機	ワイビーエム YBM-05

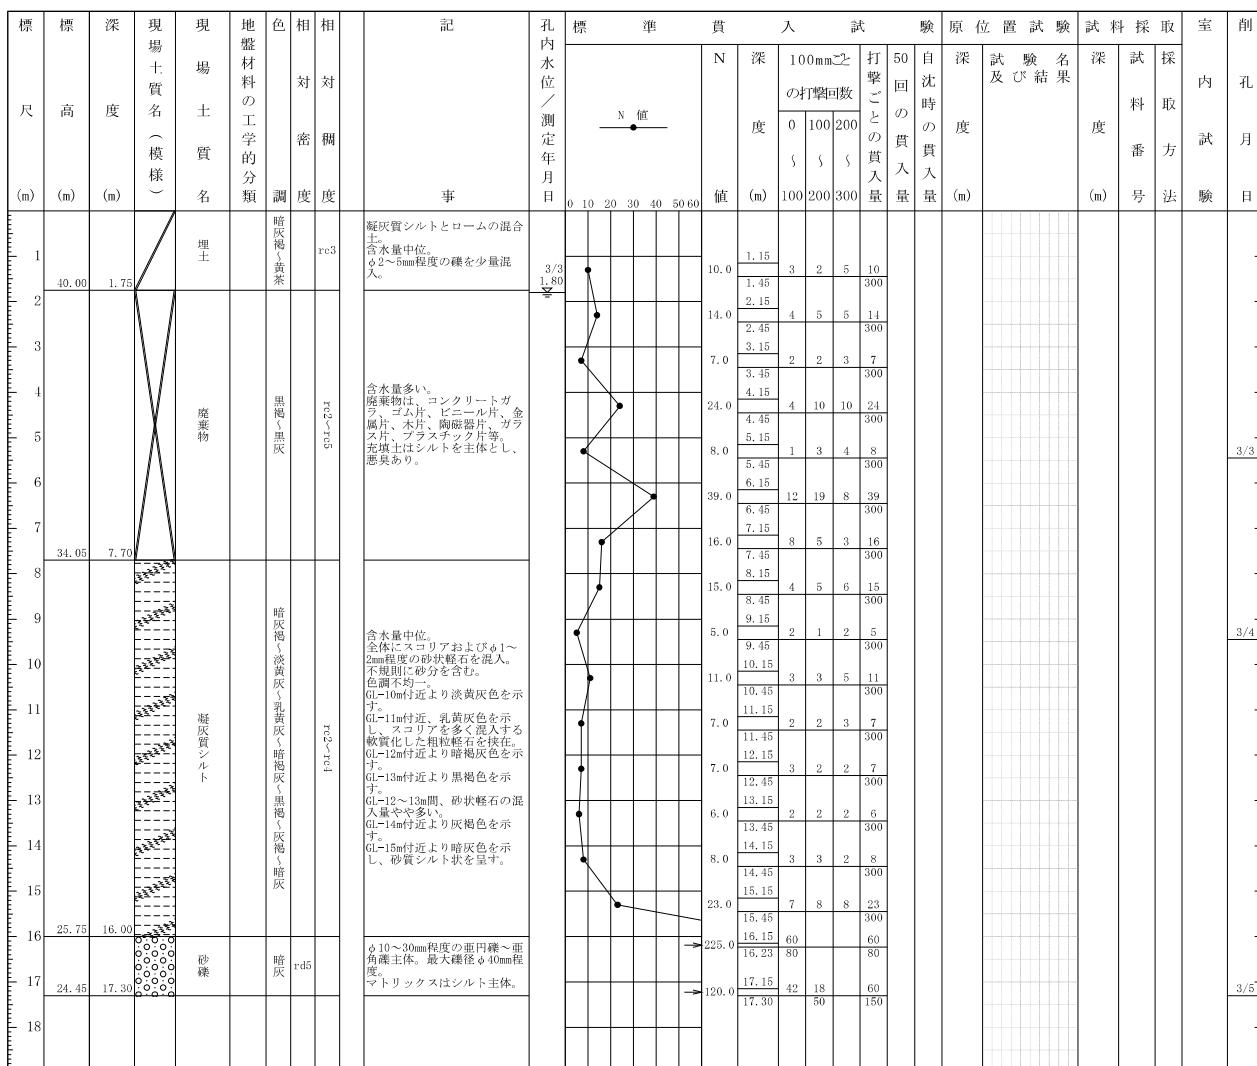


図1.4.2 (13) ボーリング調査の結果

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-11	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 52.4598"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月20日～令和02年02月26日	東経	139° 30' 17.1504"
孔口標高	H= 43.34 m	角度	180° 上 90° 方位 0° 北 0° 東 90° 地盤勾配 0° 水平 0°	試錐機	ワイビーエム YBM-05
総削孔長	32.00 m			使用機種	エンジン ヤンマー TF-90 ポンプ 扶桑工業 V-5

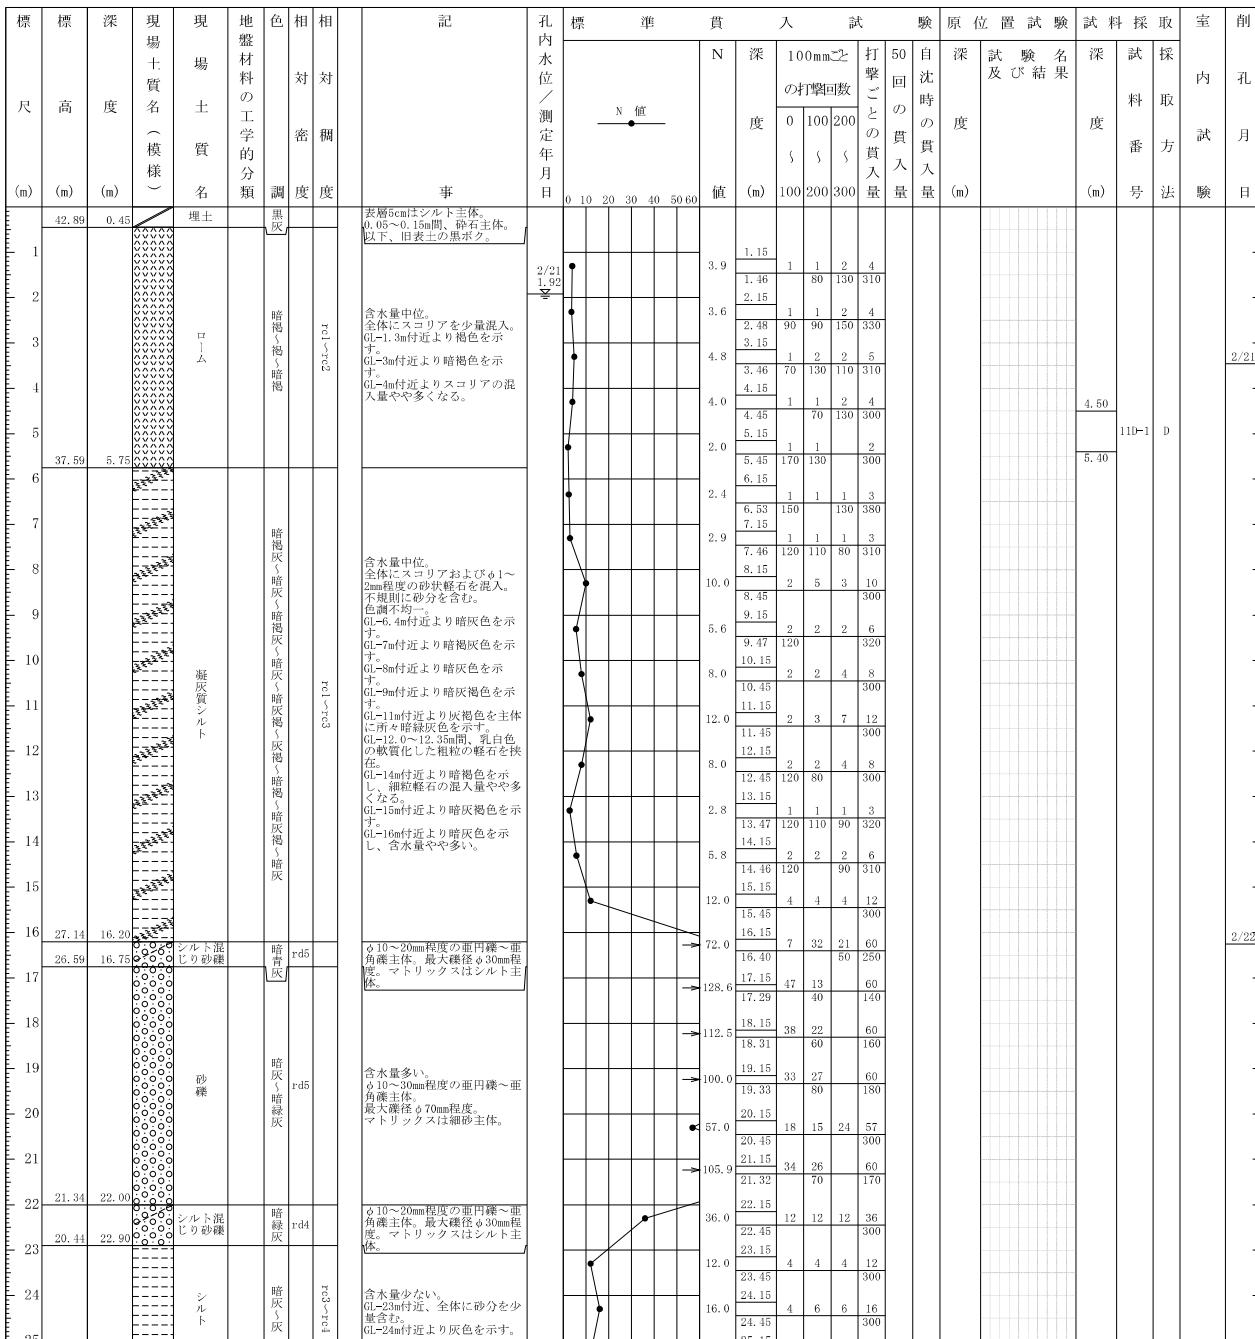


図1.4.2 (14) ボーリング調査の結果

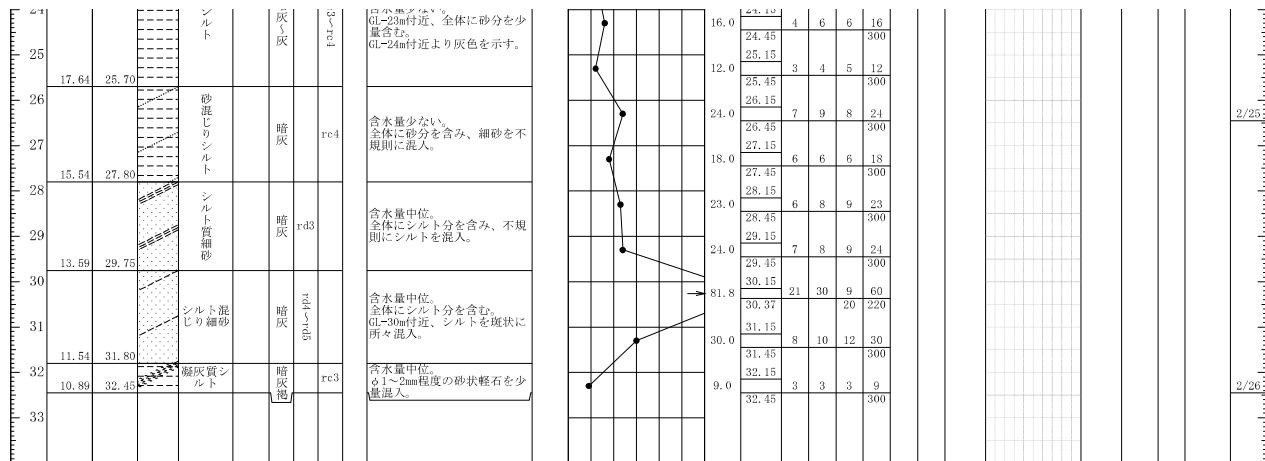


図1.4.2 (15) ボーリング調査の結果

資 1.4-17

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 深谷通信所跡地土質調査委託

事業名または工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	B-12	調査位置	神奈川県横浜市泉区和泉町・中田町・深谷通信所跡地	北緯	35° 23' 50.4464"
発注機関	横浜市政局 基地対策課	調査期間	令和02年02月13日～令和02年02月15日	東経	139° 29' 57.3944"
孔口標高	H= 42.29 m	角度	180° 上 90° 方位 0° 北 0° 東 90° 地盤勾配 0° 水平 0° 試錐機 東邦地下工機 D-0	使用機種	エンジン ヤンマー TF-90
総削孔長	33.00 m			ポンプ	東邦地下工機 BG-3

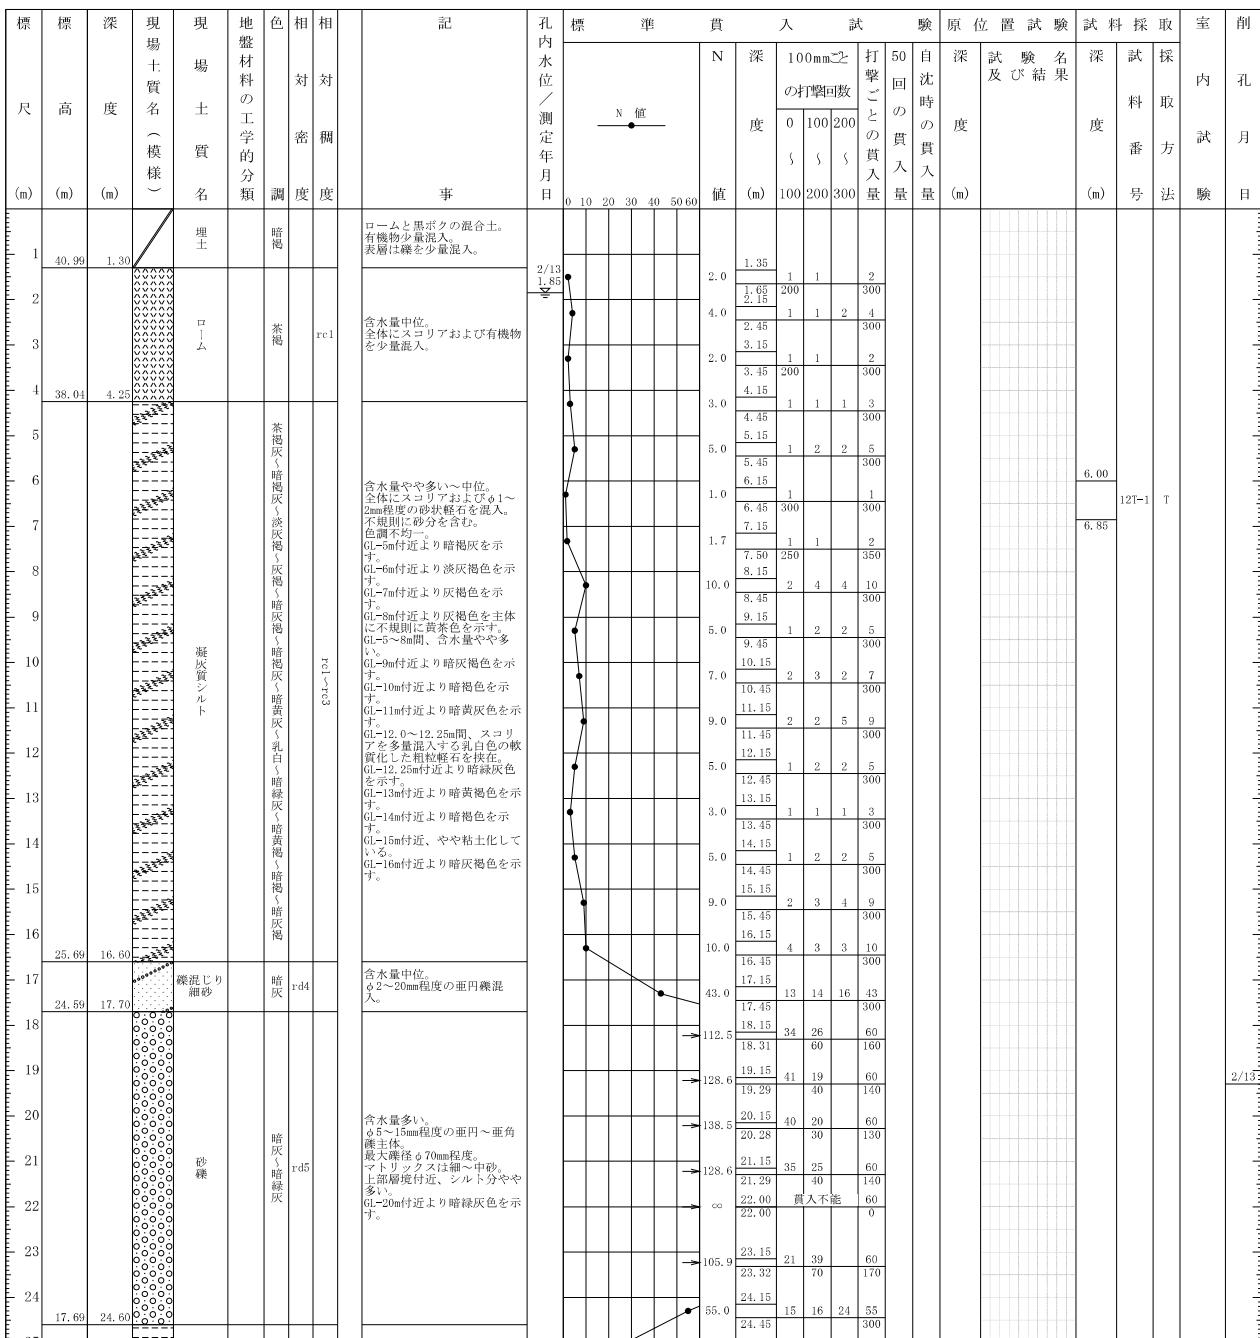


図1.4.2 (16) ボーリング調査の結果

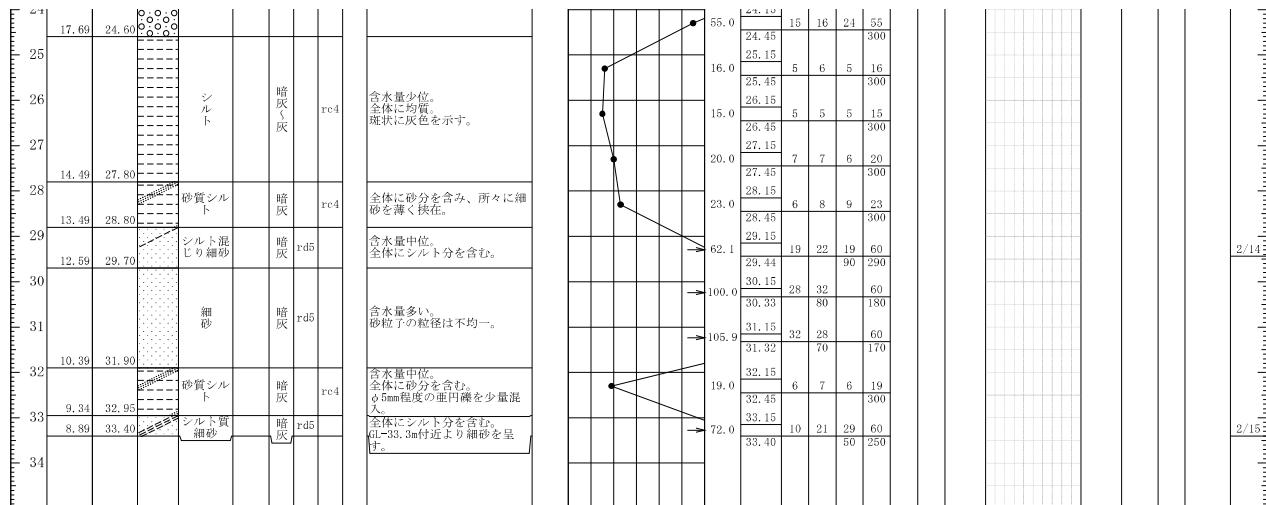


図1.4.2 (17) ボーリング調査の結果